№ 21-15-18-3-2/4129 от 13.10.2023

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР
МИНИСТРЛІГІ БАТЫС ҚАЗАҚСТАН
ОБЛЫСЫНЫҢ
ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР
ДЕПАРТАМЕНТІ»
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

090000, Орал қаласы, Абай даңғылы, 90
тел.: 8 (7112) 50-06-33, факс: 8(7112)51-39-35
e-mail: dchs_ zko@emer.kz

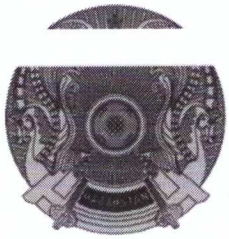

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ДЕПАРТАМЕНТ ПО
СИТУАЦИЯМ
ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВА ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ
СИТУАЦИЯМ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

090000, город Уральск, проспект Абая, 90
тел.: 8 (7112) 50-06-33, факс: 8(7112)51-39-35
e-mail: dchs_ zko@emer.kz

_____ №_____

Ақжайық ауданы ТЖБ
бастығы азаматтық
қорғау подполковнигі
Т. Қажгалиевқа

2023 жылғы 10 қазандағы
№ 21-15-20/195 -И хатқа

Батыс Қазақстан облысының Төтенше жағдайлар департаменті, Сізге 2023 жылғы 8 қазандағы Батыс Қазақстан облысы, Ақжайық ауданы, Тайпақ ауылы, Хан Тәңірі көшесі № 53 мекенжайында орын алған өрт оқиғасы бойынша аталған өрттің № 46 қорытындысын жолдайды.

Қосымша: қорытынды 14 парақта, орыс тілінде, қолма - қол беріледі.

Департамент бастығының орынбасары
полковник **Қ. Доспаев**

Орынд: А. Мухамбетов
тел: 8 (711-2) 51-31-33

ЗАКЛЮЧЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА № 46 от 12 октября 2023 г.

к пожару происшедшему 08 октября 2023 г. в здании бактериологической лаборатории филиала «Уральская противочумная станция» РГП на ПХВ «Национальный научный центр особо опасных инфекций имени Масгута Айкимбаева» МЗ РК расположенной по адресу: ЗКО, Акжаикский район, п. Тайпақ, ул. Хан Тәңірі № 53. Руководитель гр-н Губайдуллин Ж.А., 09.05.1992 г.р.

(наименование и адрес объекта пожара)

производство исследования поручено **старшему инженеру** исследовательской испытательной пожарной лаборатории Управления государственного пожарного контроля Департамента по чрезвычайным ситуациям Западно – Казахстанской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан (*далее - ИИПЛ*) майору гражданской защиты Б.Р. Умбеталиеву

(ф. и. о. ученая степень и звание)

имеющий стаж работы в органах гражданской защиты 20 лет.

С правами и обязанностями специалиста, предусмотренными **ст. 80 УПК РК и ст. 420 УК РК**, ознакомлен.

На основании рапорта начальника УЧС г. Уральск
полковника гражданской защиты А. Ешмуханова

(должность, подразделение, ф.и.о.)

руководствуясь приказом № 198 от: 30.04.2021 года «Регламентом территориальных подразделений Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан», пунктом 1 статьей 756 КоАП РК, специалист произвел пожарно-техническое исследование.

Перед специалистом поставлен вопрос:

1. Какая причина пожара?

Представленные материалы:

- рапорт о назначении пожарно-технического исследования от 10.10.2023 г., на 1-м листе;
- копии материалов о пожаре на 10-ти листах.

Используемое оборудование:

1. Фотокамера Nikon D 7000;
2. Сотовый телефон OPPO A 54;
3. Анализатор - течеискатель АНТ-3М предназначенный для измерения массовой концентрации паров углеводородов, входящий в состав передвижной пожарно-технической лаборатории (ППТЛ), заводской № 2534 (2014 г.в.).

Обстоятельства дела:

8 октября 2023 года в 21 часов 16 минуты, поступило сообщение о пожаре в здании бактериологической лаборатории, расположенной по адресу: ЗКО, Акжаикский район, п. Тайпақ, ул. Хан Тәңірі № 53.

Специалист _____ **Б. Умбеталиев**

Исследование:

Старший инженер ИИПЛ майор гражданской защиты Б.Р. Умбеталиев выехал на место происшествия 09.10.2023 г. и произвел исследование места пожара. Исследование проводилось в дневное время суток, при естественном и искусственном освещении, пасмурную погоду.

Объектом исследования является одноэтажное строение. Стены и межкомнатные перегородки кирпичные, снаружи обшиты металлическим (профилированный) лист. Потолочное перекрытие деревянное, кровля металлическая (профилированный лист) по деревянной обрешетке. Окна пластикового исполнения. Освещение электрическое, на момент исследования подача электричества отключена. Вход осуществляется через дверной проем восточной стены строения *(фото № 2,3,4,5,6)*.

В западной стене строения имеется дверной проем ведущий в коридор. На верхней части стен и потолочного перекрытия коридора имеются признаки воздействия высокой температуры, выраженные в виде налёта копоти и сажи *(фото № 9)*.

В западной стене коридора, имеется дверной проём ведущий в следуюший коридор. На северной стене коридора имеются дверной проем, на дверном полотне имеются признаки термического воздействия огня, выраженные в виде прогаров *(фото № 10,11,12)*.

На верхней части стен и потолочного перекрытия коридора имеются признаки воздействия высокой температуры, выраженные в виде изменения цвета стены, налёта копоти и сажи *(фото № 11)*.

За северной стеной коридора расположено помещение холерного бокса. На верхней части стен и потолочного перекрытия имеются признаки термического воздействия огня, выраженные в виде обсыпания гипсокартонных листов отделки стен и прогаров на деревянных конструкций *(фото № 13,14,15,16)*.

Возле южной стены помещения расположена холодильная камера. Верхняя часть каркаса имеет признаки термического воздействия огня, в виде деформации (прогиб) во внутрь, окалины цвета побежалости, в нижней части имеются признаками прогаров, облупливания и отторжения лакорасочного покрытия. Над холодильной камерой имеются признаки термического воздействия огня, в виде обсыпания штукатурки и изменения цвета (серо-бурый). Данные признаки указывают на нахождение очага пожара возле южной стены халерного блока. Внутри холодильной камеры среди пожарного мусора обнаружены электрические провода, на концах жил электрических проводов имеются признаки *(каплевидные образования, спайки жил проводов, изменение цвета жил проводов, изменение первоначальных свойств, хрупкость и ломкость и т.п.)* характерные при коротком замыкании. По мере удаления от западной стены признаки термического воздействия огня ослабевают *(фото № 16,17,18,19)*.

Специалист _____ Б. Умбеталиев

При исследовании места пожара, был применён прибор Анализатор - течеискатель - АНТ-3М. В результате исследования показание бензина, ЛВЖ (легковоспламеняющиеся жидкости) и ГЖ (горючие жидкости) на приборе равнялось 0 мг/м^3, при температуре воздуха +16 С^o, данное показание прибора указывает на отсутствие паров бензина *(фото № 22).*

Вопрос № 1 «Какая причина пожара?»

Учитывая вышеизложенное, характер возникновения пожара и его развития, а также обстоятельства предшествовавшие возникновению пожара установлено, что горение в холерном блоке бактериологической лаборатории произошло от теплового воздействия источника зажигания электротехнического происхождения *(местный нагрев токоведущих жил в местах соединений, разъёмов, контактов, температура электрической дуги при коротком замыкании) (фото № 19).*

ВЫВОДЫ:

1. Причиной пожара послужило тепловое воздействие источника зажигания электротехнического происхождения (местный нагрев токоведущих жил в местах соединений, разъёмов, контактов, температура электрической дуги при коротком замыкании).

Использованная литература:

- Методические рекомендации по расследованию уголовных правонарушений связанных с пожарами, г. Нур-Султан 2021 г.

Старший инженер ИИПЛ
УГПК ДЧС ЗКО МЧС РК
майор гражданской защиты **Б. Умбеталиев**

Фототаблица

к заключению специалиста по факту пожара произошедшего 08.10.2023 года в здании бактериологической лаборатории филиала «Уральская противочумная станция» РГП на ПХВ «Национальный научный центр особо опасных инфекций имени Масгута Айкимбаева» МЗ РК расположенной по адресу: ЗКО, Акжаикский район, п. Тайпақ, ул. Хан Тәңірі № 53.

Фото № 1. Вид контрольно-пропускного пункта,
(09.10.2023 г.; файл цифрового носителя DSC_3957).

Фото № 2 Общий вид здания бактериологической лаборатории (восточная сторона),
(09.10.2023 г.; файл цифрового носителя DSC_3959).

Специалист _____ **Б. Умбеталиев**

Фото № 3. Вид входной двери здания бактериологической лаборатории, (09.10.2023 г.; файл цифрового носителя DSC_3960).

Фото № 4. Вид северной части здания бактериологической лаборатории, (09.10.2023 г.; файл цифрового носителя DSC_3961).

Специалист _____ Б. Умбеталиев

Фото № 5. Вид западной части здания бактериологической лаборатории, 09.10.2023 г.; файл цифрового носителя DSC_3963).

Фото № 6. Вид южной части здания бактериологической лаборатории, (09.10.2023 г.; файл цифрового носителя DSC_3965).

Специалист _____ Б. Умбеталиев

Фото № 7. Вид оконного проема холерного бокса бактериологической лаборатории (восточная сторона), (09.10.2023 г.; файл цифрового носителя DSC_3966).

Фото № 8. Вид входной двери здания бактериологической лаборатории (восточная сторона), (09.10.2023 г.; файл цифрового носителя DSC_3967).

Специалист _____ Б. Умбеталиев

Фото № 9. Вид коридора бактериологической лаборатории,
(09.10.2023 г.; файл цифрового носителя DSC_3969).

Фото № 10. Вид входной двери коридора бактериологической лаборатории,
(09.10.2023 г.; файл цифрового носителя DSC_3981).

Специалист _____ **Б. Умбеталиев**

Фото № 11. Вид дверного полотна коридора бактериологической лаборатории, (09.10.2023 г.; файл цифрового носителя DSC_3983).

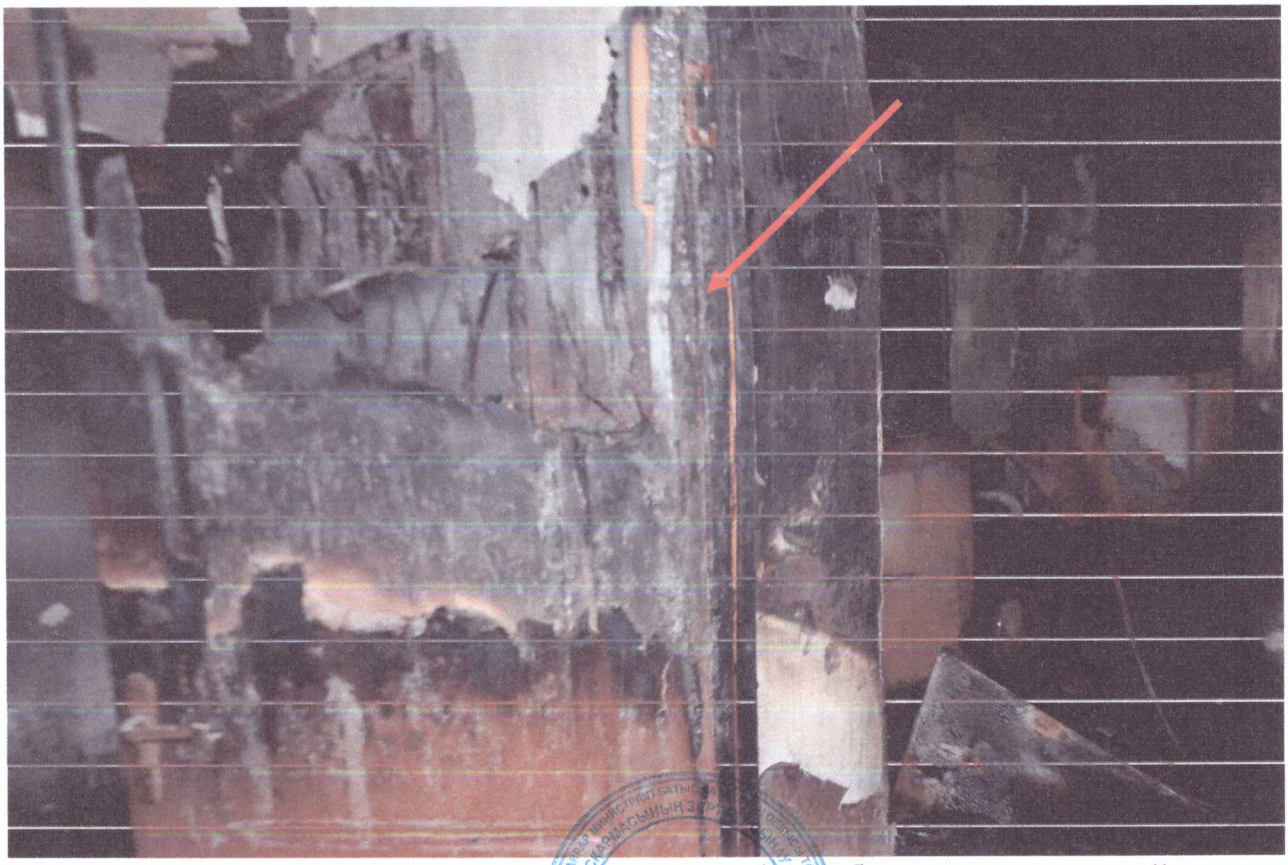

Фото № 12. Вид дверного полотна холерного бокса бактериологической лаборатории, (09.10.2023 г.; файл цифрового носителя DSC_3990).

Специалист _____ Б. Умбеталиев

Фото № 13: Общий вид помещения холерного бокса бактериологической лаборатории, (09.10.2023 г.; файл цифрового носителя DSC_3991).

Фото № 14. Вид северной стены помещения холерного бокса бактериологической лаборатории, (09.10.2023 г.; файл цифрового носителя DSC_3993).

Специалист _____ Б. Умбеталиев

Фото № 15: Вид юго-восточной стены помещения холерного бокса, (09.10.2023 г.; файл цифрового носителя DSC_3995).

Фото № 16: Вид юго-западной стены помещения холерного бокса и холодильной камеры (очаговые признаки), (09.10.2023 г.; файл цифрового носителя DSC_3997).

Специалист _____ **Б. Умбеталиев**

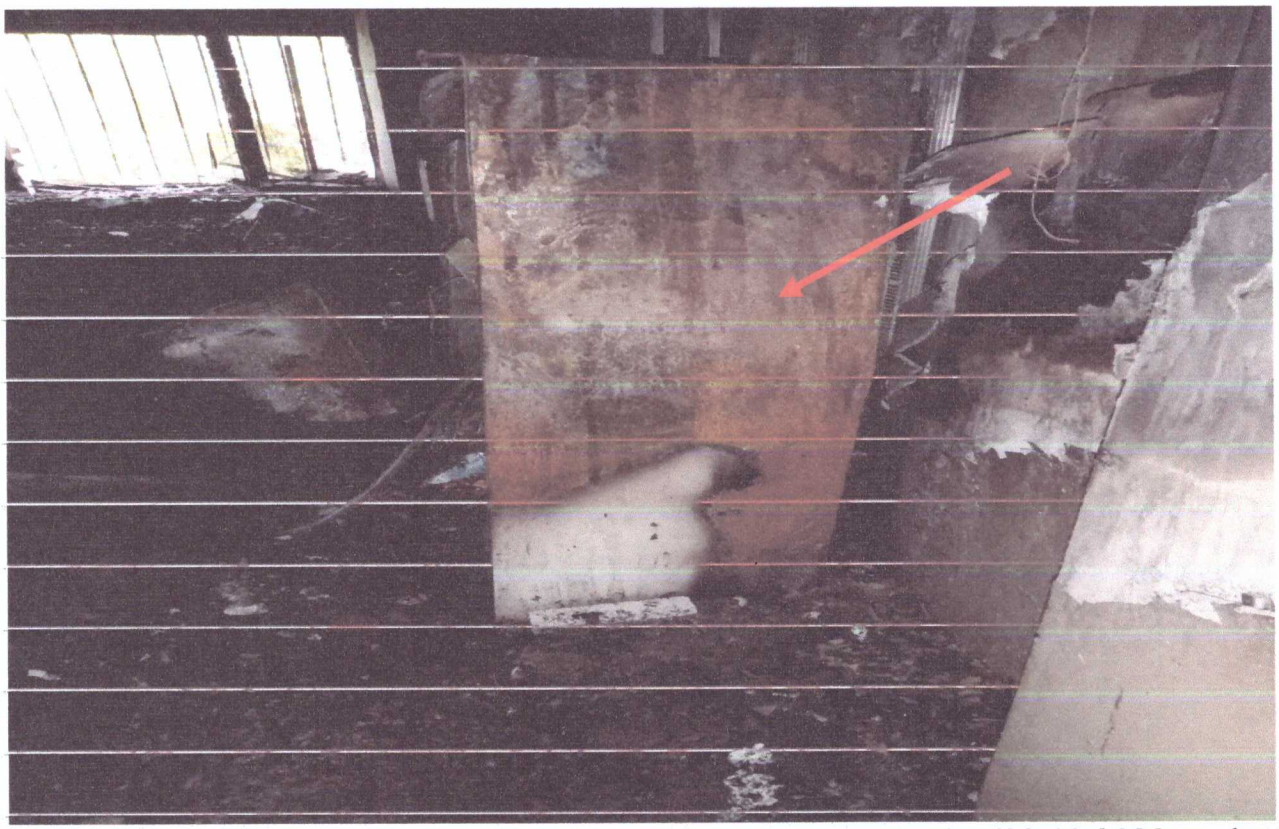

Фото № 17: Вид холодильной камеры (очаговые признаки), (09.10.2023 г.; файл цифрового носителя Whats App Image 2023-10-10 at 07.33.58(1)).

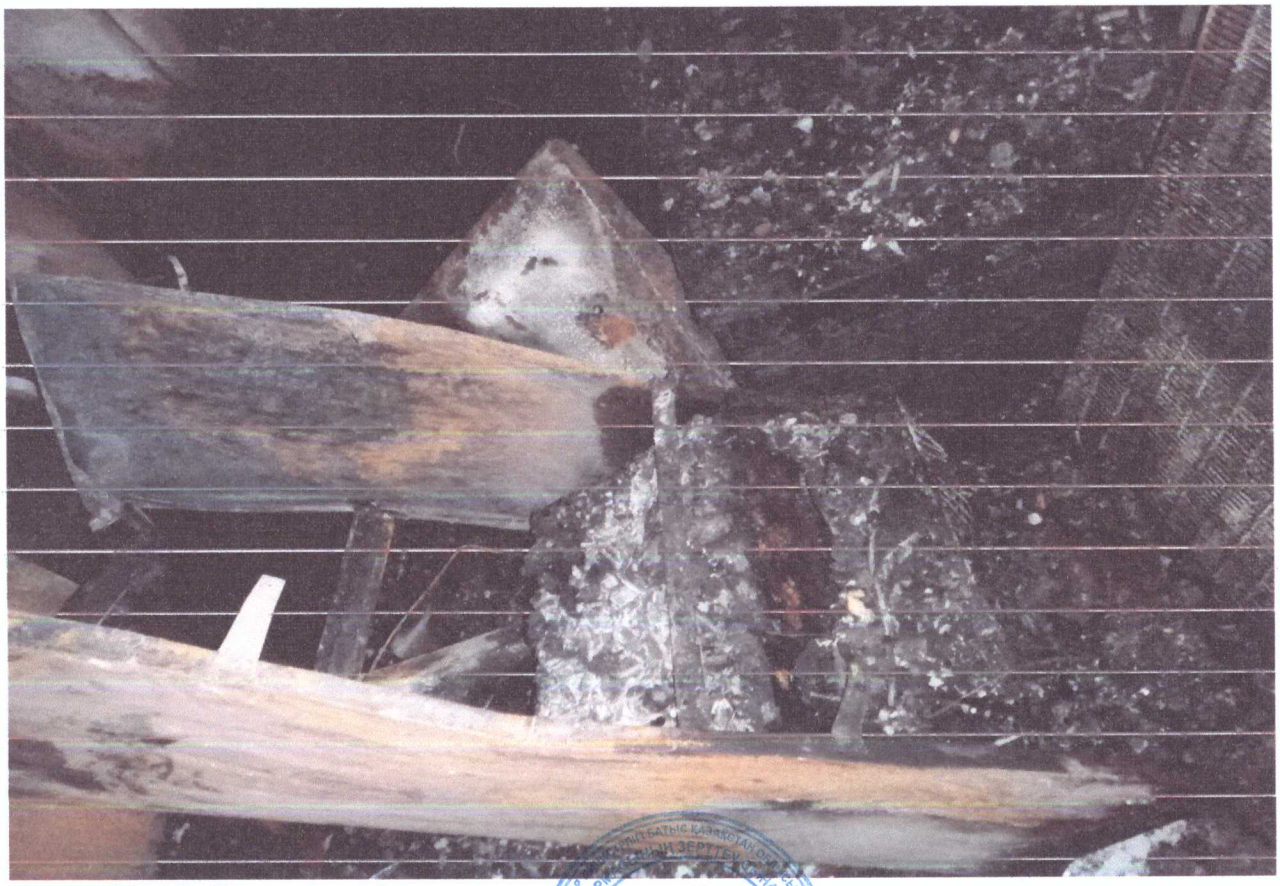

Фото № 18: Вид задней части холодильной камеры,
(09.10.2023 г.; файл цифрового носителя Whats App Image 2023-10-10 at 07.33.54).

Специалист _____ Б. Умбеталиев

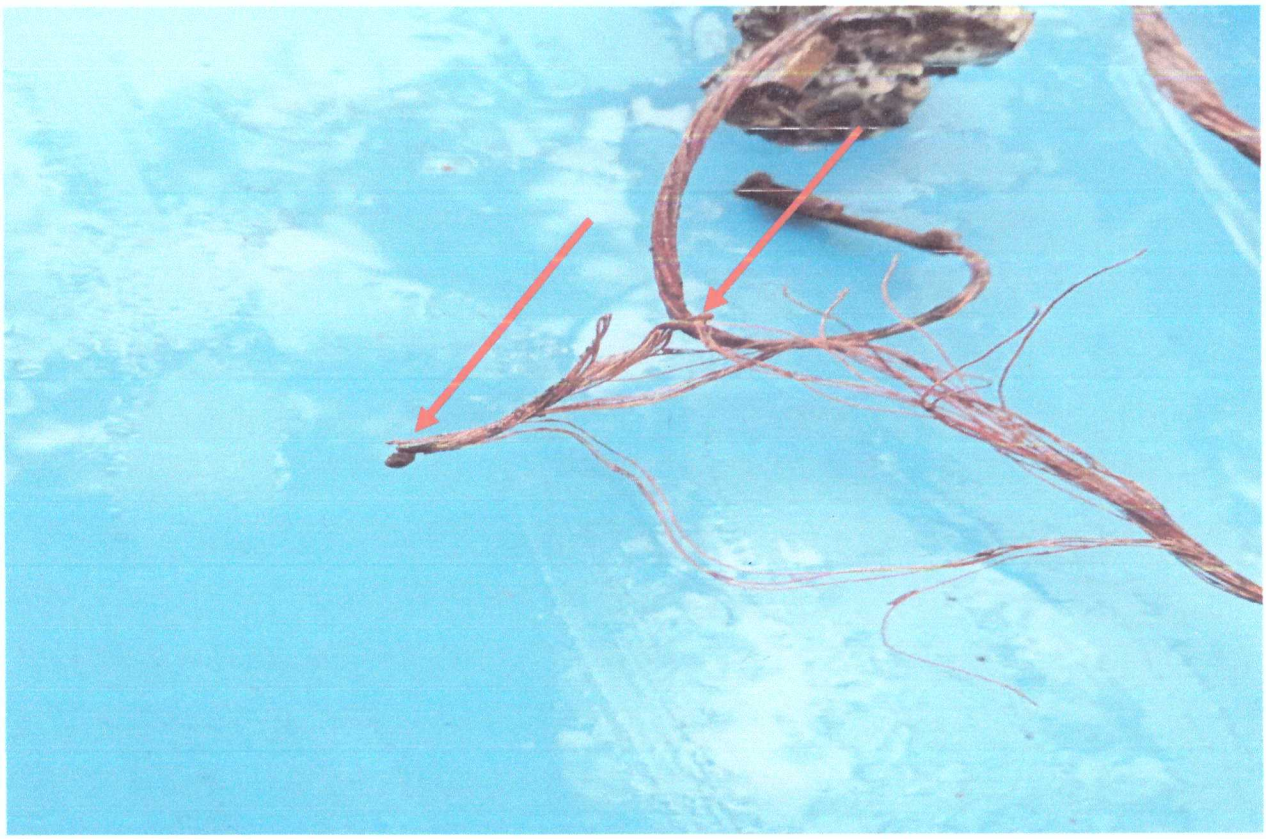

Фото № 19: Вид электрических проводов холодильной камеры (признаки короткого замыкания),
(09.10.2023 г.; файл цифрового носителя Whats App Image 2023-10-10 at 07.33.41).

Фото № 20: Вид прибора учета потребления и защиты электроэнергии,
(09.10.2023 г.; файл цифрового носителя Whats App Image 2023-10-10 at 07.33.54(1)).

Специалист _____ **Б. Умбеталиев**

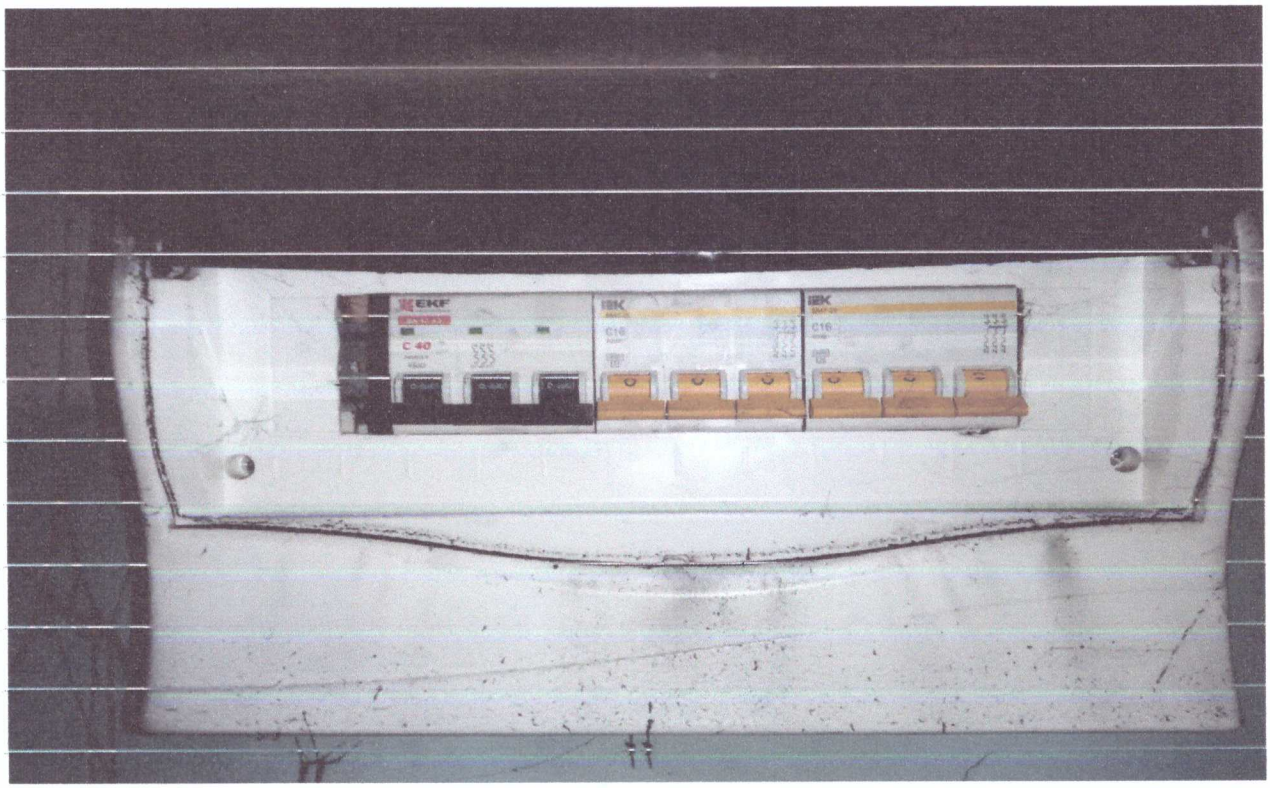

Фото № 21: Вид прибора учета потребления и защиты электроэнергии,
(09.10.2023 г.; файл цифрового носителя Whats App Image 2023-10-10 at 07.33.55).

Фото № 22: Применение прибора Анализатор течеискатель АНТ-3М, с показаниями 0 мг/м^3, температура воздуха + 16 С^{0},
(09.10.2023 г.; файл цифрового носителя Whats App Image 2023-10-10 at 07.34.03).

Старший инженер
ИИПЛ УГПК ДЧС ЗКО МЧС РК
майор гражданской защиты **Б. Умбеталиев**